

MAPA DE DANOS



01 O revestimento externo encontra-se deteriorado com trechos onde já não há mais pintura sobre emboço, na face posterior a edificação nota-se muita umidade já com o crescimento de vegetação.



02 É possível verificar os vários pontos de infiltração demonstrando que a impermeabilização já não atende mais. Dentro do banheiro e na sala de vigia há pontos em que a armadura esta exposta onde pode se verificar que não houve recobrimento suficiente.



03 A porta de entrada já não exerce sua função estando a folha remendada com pedaços de tabua e com contramarco em sua base contendo sinais de apodrecimento devido a umidade



04 A edificação tem sua alimentação realizada de forma direta sem a existência de reservatório. Notou-se apenas a presença de vazamento junto à tubulação do chuveiro, não sendo presenciado ou relatado qualquer outro problema a essas instalações.




05 As instalações hoje existentes em parte são adaptações com o objetivo de tornar o local "habitável", os interruptores, tomadas e disjuntores apresentam elevado risco a saúde e segurança dos que ali trabalham, as peças não se apresentam em conformidade com as Normas e dispositivos que tratam sobre a matéria.



06 Devido ao ambiente e a cobertura, por já não mais atender sua função, o revestimento encontra-se altamente degradado com manchas de umidade presente em grandes panos.



07 O revestimento de piso tanto interno quando externo possui peças faltantes resultante de intervenções posteriores ao seu assentamento e também peças trincadas provenientes ou por queda de objetos de elevado peso ou por existir ali espaço oco, não preenchido pela argamassa durante o assentamento da peça.

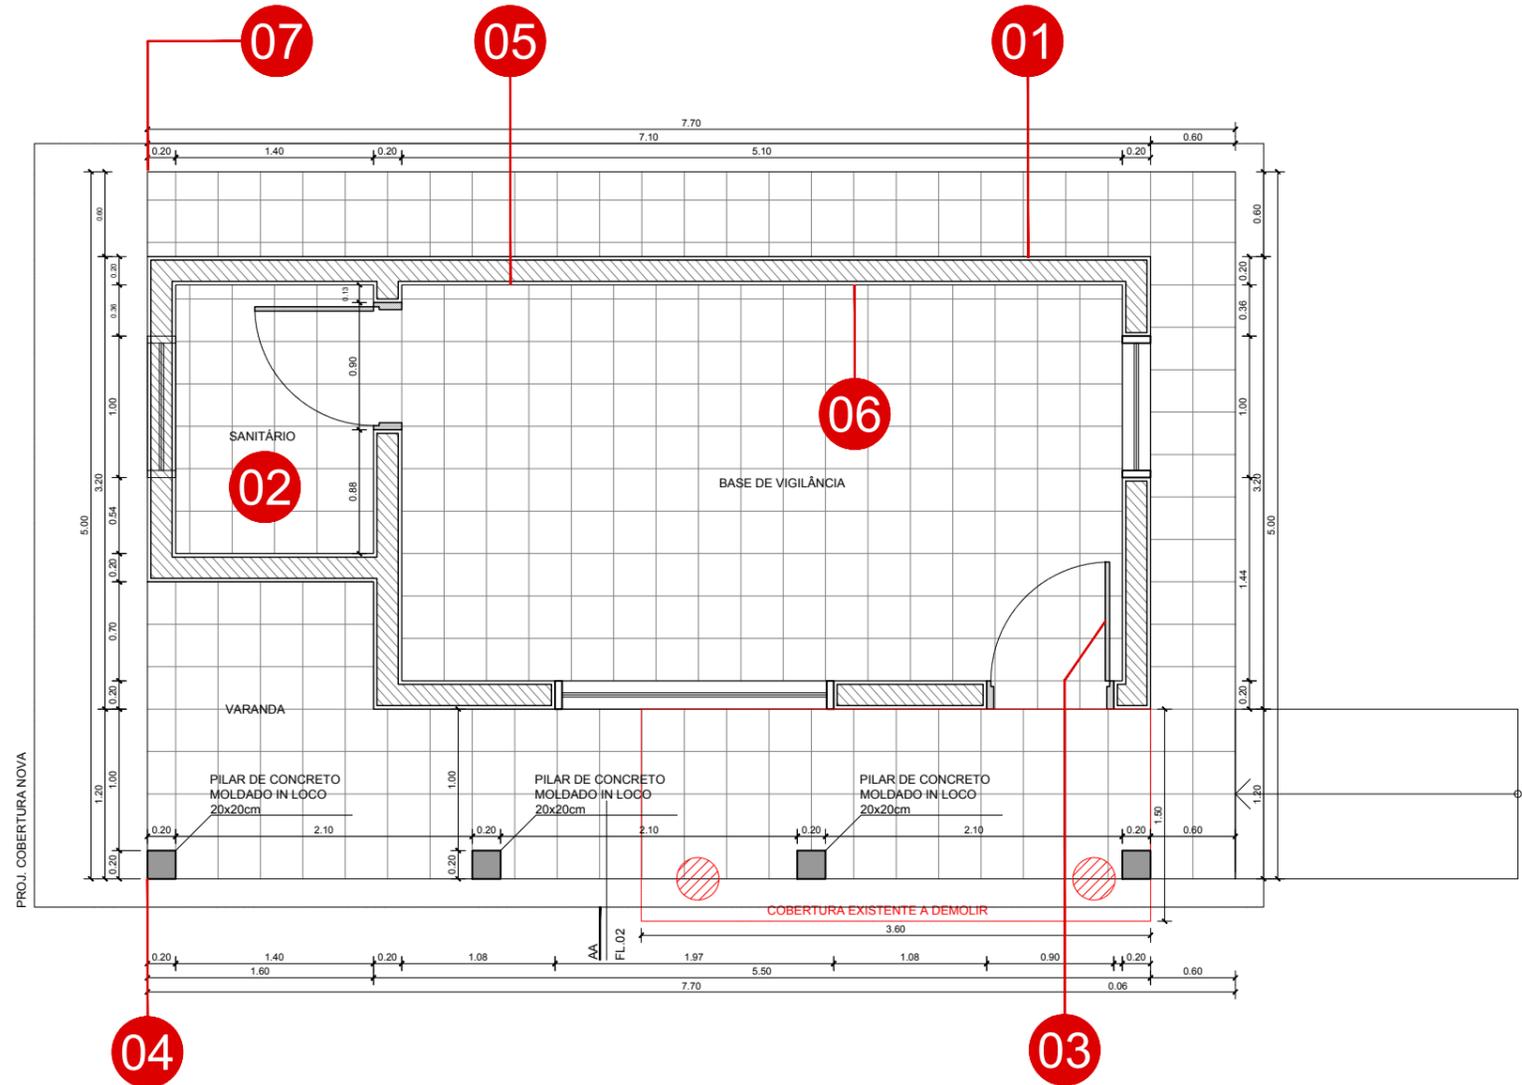

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

PE. ITUTINGA PILÕES - GUARITA

Projeto
DANOS

Escala
1:50

Autor
Est. Lucas Santana

Folha
01/04

Data
ABRIL/2019