


MAPA DE DANOS - 01 Casa da Farinha

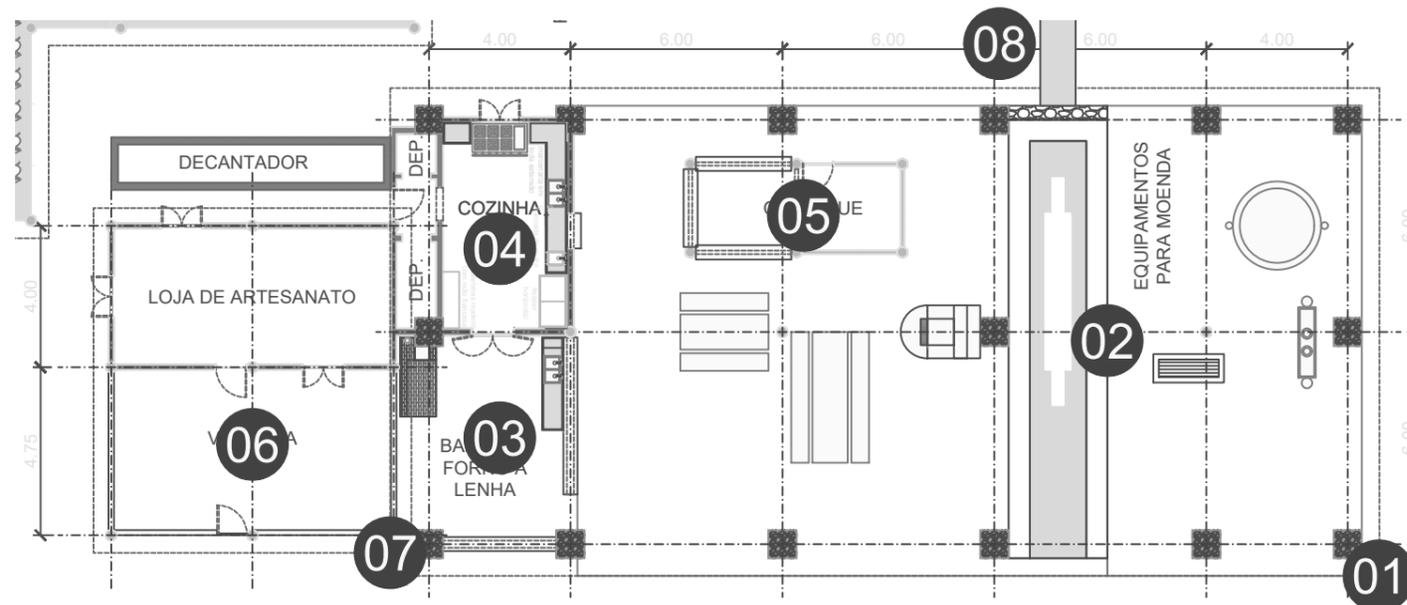

01 COBERTURA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS: Os elementos que compõe a cobertura da Casa da Farinha certamente são um dos principais elementos estéticos e patrimônio histórico da edificação . AS telhas de barro são elementos que denotam a época de sua execução. No entanto pela irregularidade da fabricação da época, elas acabam se movimentando e apresentando pontos de infiltração. Já nos elementos estruturais que compõe a cobertura, como : treliças, terças, ripas - esses encontram-se parcialmente comprometidos. Devido a isso, deverá ser substituído na íntegra a cobertura com seus respectivos elementos.

02 MOBILIÁRIO HISTÓRICO: Estes mobiliários encontram-se em pleno uso. Apresentam algumas sujidades e recuperação de poucos elementos estruturais.

03 BALCÃO E FORNO: Deverá ser revisado todo o balcão. O Forno deverá ser substituído por novo.

04 COZINHA : Foi informado pela comunidade local que a cozinha necessita de reparos nos pisos e forros. Os efluentes da cozinha precisam ser devidamente tratados. Não foi constatado sistema de esgotamento. Os acabamentos gerais precisam ser refeitos.

05 QUIOSQUE: O quiosque localizado dentro do edifício da Casa da Farinha, desempenha a função de comercialização de bebidas e Alimentos, assim como possui placas informativas a respeito da história do local. Esta construção de madeira e pau-a-pique demonstra características e sistemas construtivos que denotam a época da casa que o abriga. No entanto são necessárias melhoras de alguns acabamentos, em especial ao tratamento do pau-a-pique a fim de evitar insetos que possam causar doenças aos usuários do entorno

06 LOJA: A Loja de Artesanato construída adjacente a Casa da Farinha, pode ser entendida como um elemento que faz parte da volumetria da casa como um todo, comportando-se como ambiente da mesma. Esta estrutura foi construída em meados de 2018 segundo a comunidade local. O telhamento da cobertura encontra-se em bom estado, necessitando apenas de reposicionamento e substituição de poucas peças. A estrutura de madeira encontra-se em bom estado necessitando apenas de Stain preservativo. A loja não possui infraestrutura de energia elétrica dentro das normativas. O pau-a-pique feito para vedações, foi evidentemente feito por auto-construção, seria essencial o tratamento correto a fim de conservar as paredes ali instaladas, e evitar a presença de insetos que possam transmitir doenças aos usuários da edificação.

07 INFRA DE ELÉTRICA : O padrão de alimentação de energia situado a frente da loja que alimenta o conjunto de edificações integralmente está totalmente fora das normativas e desorganizado.

08 INFRA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA: Encontra-se encoberta por vegetação e seus tubos ressecados ou necessitando de reparos

 FUNDAÇÃO FLORESTAL	FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura			
	PESM PICINGUABA			
Projeto Basico	Escala 1:200	Autor Arq. João Miguel Silva	Folha 05/12	Data Julho/2020